



Automobiles and
Light Commercial Vehicles



Torino, 7 novembre 2008

COMMESSA 5343 - Campagna di Servizio
Modello Fiat Grande Punto con mot. 1.2 Bz 8V e 1.4 Bz 8V Small 2
- Centralina controllo motore

Su 6462 vetture Fiat Grande Punto con motorizzazione 1.2 e 1.4 Bz 8V, i cui telai sono compresi negli intervalli da 439108 a 469317 e da 1415999 a 1450081, più il telaio singolo 245322, a causa di una non conformità del software della centralina controllo motore, a fronte di un KEY OFF / KEY ON in sequenza molto ravvicinata (inferiore a 2 secondi), potrebbe accendersi la spia code. L'anomalia non pregiudica comunque la funzionalità del motore.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock, e contattando telefonicamente i Clienti per i veicoli già consegnati, operando secondo il ciclo riportato in allegato, in modo da aggiornare l'intero parco.

COMMESSA 5343

Campagna di Servizio



Pag. 2/3

COMPONENTE:	CENTRALINA CONTROLLO MOTORE			
	Accensione spia CODE			
VERSIONE:	Fiat Grande Punto con mot. 1.2 Bz 8V e 1.4 Bz 8V Small 2			
PARCO VEICOLI INTERESSATI:	Tutti i veicoli i cui numeri di telaio saranno presenti a SIGI. (Telai compresi tra 439108 e 469317, tra 1415999 e 1450081, più telaio singolo 245322)			
	Veicoli a voi assegnati: fare riferimento all'archivio telai soggetti a campagna presente sul Vostro PC.			
Causa Tecnica	Gestione centralina controllo motore			
Release N°	0			
MATERIALE:	Denominazione:	Part:	Qtà:	
	CD FLASH 5.50.0	1806602000	1	
ATTREZZATURA SPECIFICA	-			
Modalità d'inserimento ordine ePlus	-			
TRATTAMENTO ECONOMICO:	Spesa:	Commessa:	Intervento:	Tempo:
Mano d'opera e materiale	A01	5343	A	0.30
Spese varie (postali, etc.)	A10	5343	-	-
INTERVENTI IN PRODUZIONE	Adozione nuovo software centralina controllo motore			
IDENTIFICAZIONE INTERVENTO IN RETE	Ciclo di verifica Riprogrammare centralina controllo motore con CD flash 5.50.0			
	Identificazione di Risanamento Segno di vernice bianca sul corpo centralina controllo motore			
	Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock , e contattando telefonicamente i Clienti per i veicoli già consegnati , operando secondo il ciclo riportato in allegato, in modo da aggiornare l'intero parco			


CICLO DI INTERVENTO

- Con l'EXAMINER collegarsi ad ExaminerWeb e scaricare l'ambiente **5.50.0**
- Aggiornare il software centralina controllo motore Punto 05 1.2 8v CF4 EOBD o 1.2 8v CF4 Extra CEE o 1.4 8v CF4 EOBD o 1.4 8v CF4 EOBD Austria o 1.4 8v CF4 Extra CEE (impianto iniezione Marelli IAW 5SF3) – Chiave off-on veloce e spia Code accesa con errore u0426 nel body utilizzando EXAMINER (release 7.60.0 o sup.)

NOTA: in alternativa (mancanza di collegamento Web) utilizzare il CD FLASH 5.50.0 part. 1806602000

IDENTIFICAZIONE INTERVENTO

Segno di vernice bianca sul corpo centralina controllo motore (freccia)

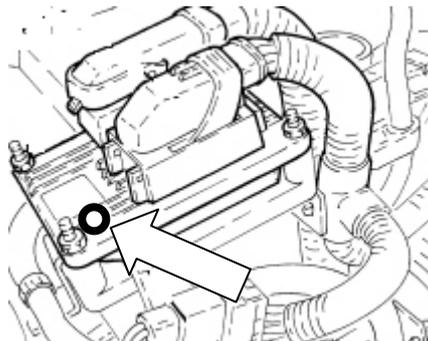

Gesione Tolto D'opera

Richiesta Rientro Pezzi

NO